

Внешнее проявление дефекта:

Сброс (обнуление) памяти, т.е. искажение геометрии, потеря настроек на ТВ каналы и т.п. в телевизорах ERC и Erisson на шасси 3S10.

Причина:

Неправильное формирование импульса сброса (Reset) на вх. 2 IC001.

Вероятно, расположение деталей на шасси выглядит в соответствии с фото 03, 04.

Рекомендуется:

1. Отпаять конденсатор 100,0x25V, подпаянный навесным монтажом (фото 04).
2. Впаять конденсатор 10,0x16V на место C009A (фото 01, 02).

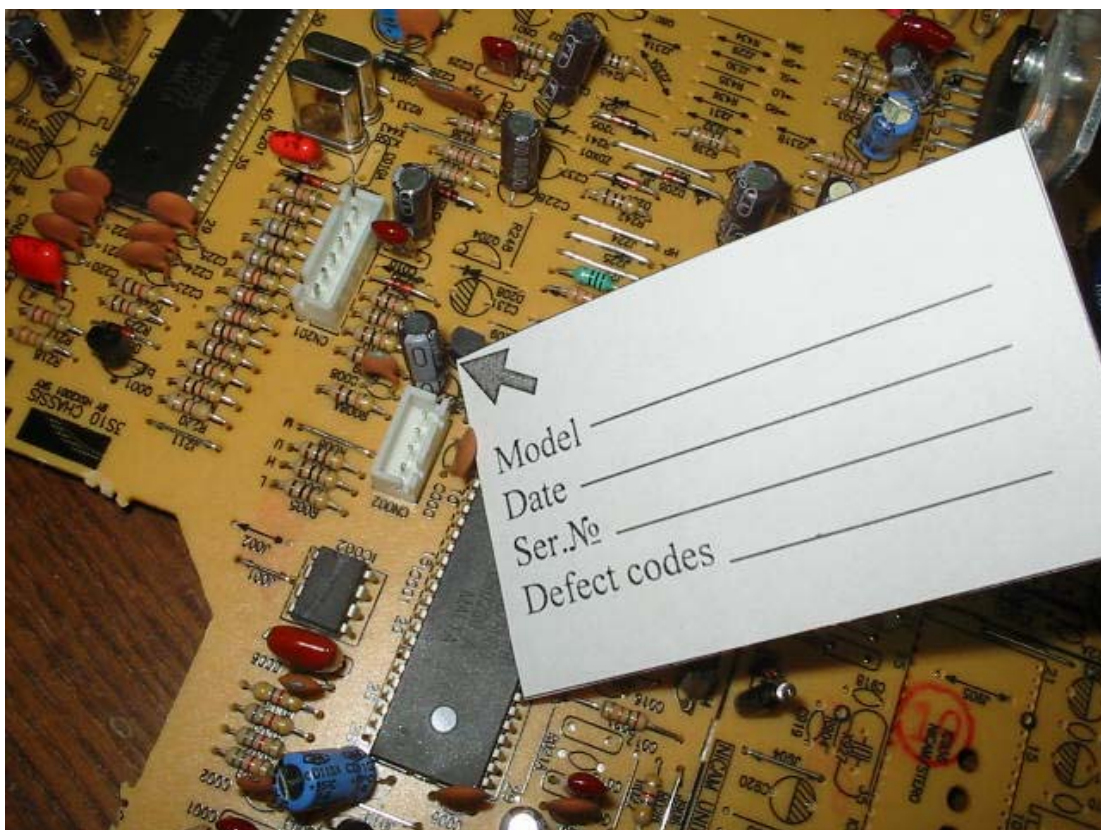


Рис. 1

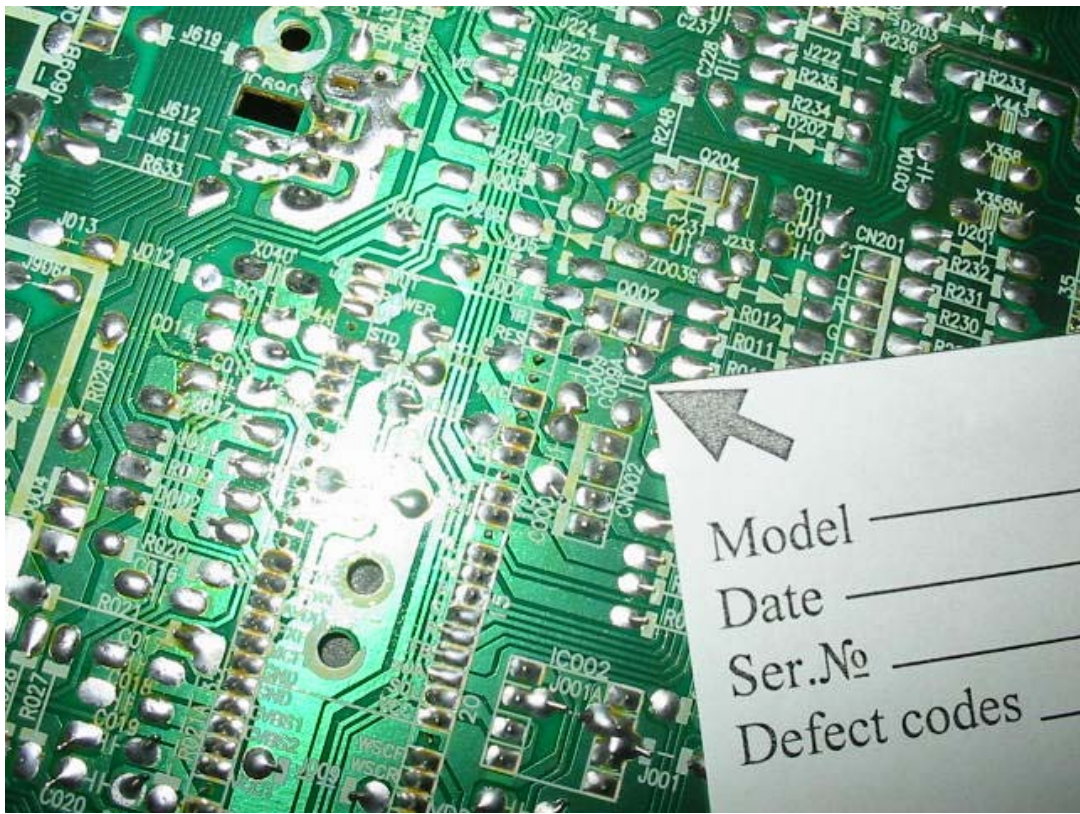


Рис.2

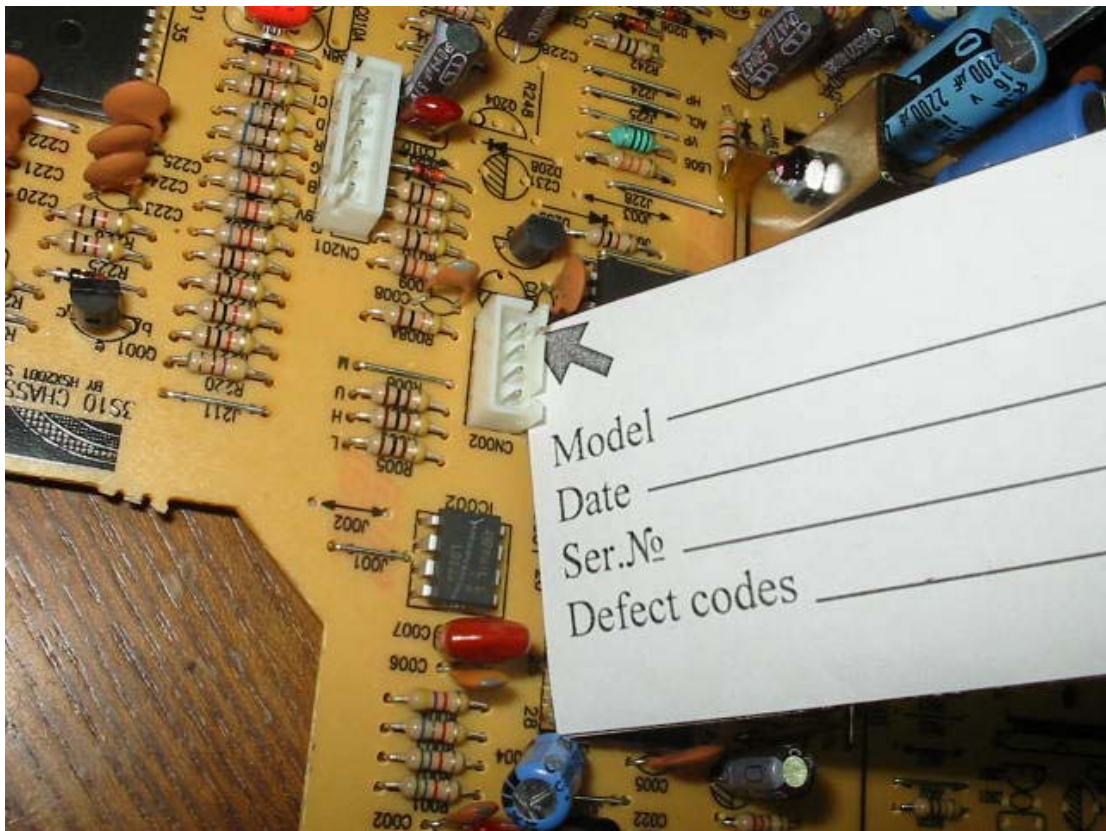


Рис.3

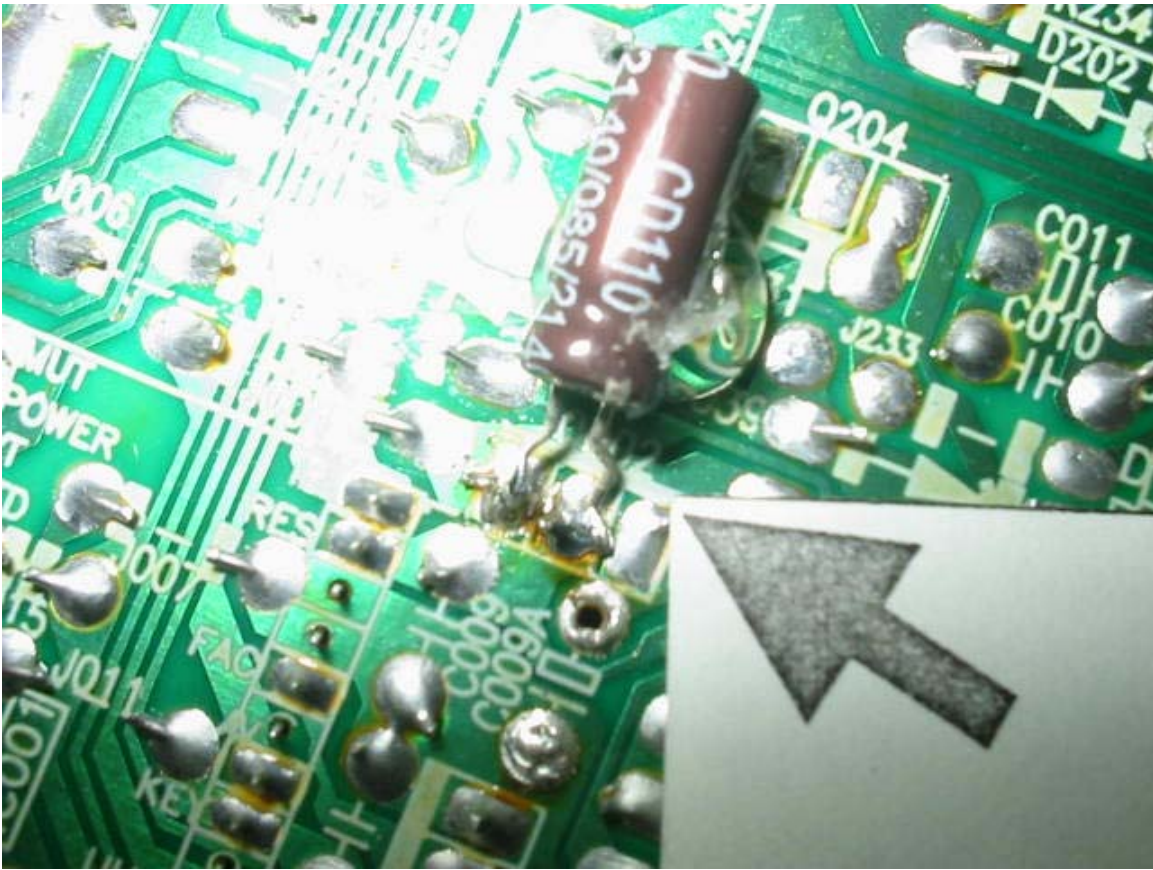


Рис.4