

# SERVICE TECHNICAL news

STN - WM – 0806.1R - RU

Indesit Company, Service Department

Title : Повышенный шум и свист при отжиге, следы резиновой крошки на белье

## Модели

Стиральные машины производства ЗАО «Индезит Интернешнл» (Липецк) серий WIXL, WIXE (бак 46 литров)


## Описание проблемы

Возможно нарушение размерной цепочки приводящее к контакту уплотнительной резины (манжеты люка) и барабана. Дефект характеризуется повышенной шумностью при отжиге и наличием резиновой стружки в барабане и на манжете.

## Методика ремонта

Необходимо закрепить на бортике барабана с помощью скотча кусочек наждачной бумаги №180-240 (см. Рис1). Запустить машинку (без белья) на цикле «Центрифуга» - наждак при этом должен счищать бортик резинового уплотнителя, находящийся между барабаном и баком. После окончания цикла снять наждачную бумагу вместе со скотчем и тщательно очистить бортик барабана от следов скотча и резиновой стружки, например, протерев салфеткой. Сделать один цикл работы машинки в режиме «Полоскание» для удаления из бака резиновой стружки. Проверить работу машинки на цикле «Центрифуга», при наличии проблемы (шум, касание уплотнителя) повторить операцию (но не более 2-х раз).

Рис1

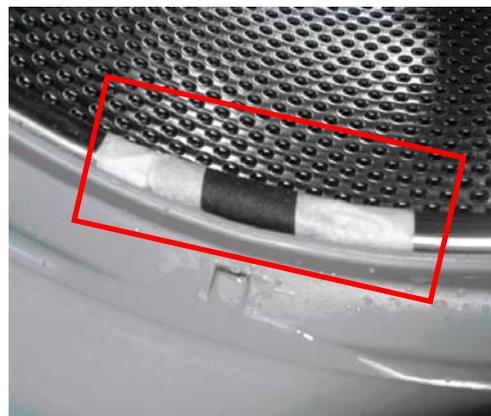

## Изменения в производстве

Начиная с серийного номера **80623xxxx** внесены изменения в технологический процесс, увеличивающие гарантированный зазор до 1,5-2,0 мм

## Запасные части

При невозможности проведения ремонта непосредственно у потребителя, необходимо заменить манжету код C00111416 DOOR SEAL D=30-30 CM. **ВАЖНО: Перед установкой новой манжеты требуется провести её доработку в СЦ по методике, описанной выше, установив её на машину с зазором 1мм и менее**

## Код неисправности для отчета

