

## TechniSat Service-Tipps

Artikel: C724000H COLANI TV 72-4000H 100HZ COLOR-TV

Rubrik: Fehlercodemeldung

Detail: Ab Softwareversion 60.06



↓ [Ab Version 60.06 gibt es eine Fehlermeldung bei defekten IC's](#)

↓ [Seitenende](#)

Artikel: C724000H COLANI TV 72-4000H 100HZ COLOR-TV

Rubrik: Fehlercodemeldung    Detail: Ab Softwareversion 60.06

Ab Version 60.06 gibt es eine Fehlermeldung bei defekten IC's                      09.11.95  
bzw. deren Beschaltung (I.C-Bus-Unterbrechung u.ä.).

Im Display erscheint beim Einschalten "E" und ein Zahlencode:

10	Terrestr. NVMRAM	11	Terrestr. Tuner
12	SAT Tuner	14	Megatext u. Megatext-RAM
20	TDA 9840	21	TDA 9860
22	TDA 7344	30	TDA 9162
31	TDA 4670	32	TDA 4780
33	TEA 6415	34	TEA 6420
35	TDA 9141	36	TDA 9151
37	IPQ-Box	41	PCF 8574-1
42	PCF 8574-2	43	SAT-NVM
50	MSP 3410	60	TEA 6415-1
61	TEA 6415-2	62	TEA 6420-1
63	TEA 6420-2		

↑ [Seitenanfang](#)    [Seitenende](#) ↓

**Ende der Tip-Seite**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.